


取扱説明書

デジタル・トルクレンチ

非防水

品番：# 4 1 2 5 2 1 0 0 型式：E T T 2 5 0

1, 各部名称、機能説明

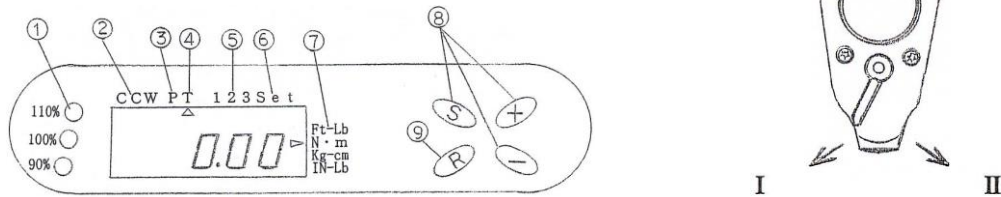

- ① LEDライト : トルク設定値の90%、100%、110%に達した時に、LEDライトが点滅し、ブザーが鳴ります。
- ② CCW : 反時計回転方向のトルクを測定している時に「CCW」の下に▲が表示されます。切替爪をIにすると時計方向、IIにすると反時計方向のトルクを測定します。
- ③ P : ピーク (2, 使用方法参照) 作業中に、「P」の下に▲が表示されます。
- ④ T : トラック (2, 使用方法参照) 作業中に、「T」の下に▲が表示されます。
- ⑤ 1, 2, 3 : 本機内部にトラックでの過去3回のトルク測定値が保存されます。
- ⑥ Set : トルク設定画面でSetの下に▲が表示されます。
- ⑦ Ft-Lb等 : 設定単位です。現在のトルクの単位の横に が表示されます。
- ⑧ S, +, - : トルク単位の設定等、各種操作に使用します。
- ⑨ R : リセットです。初期画面に戻ります。

2, 使用方法

●電源

電源入 : Sか+を押します。

電源切 : S, +, -を同時に3秒間押し続けて下さい。40秒すると、自動的に切れます。

●メモリー

+を3秒押し、+か-を押して下さい。過去3回のトルク値を確認する事が出来ます。確認後はS(R)を押して下さい。

●ピーク (P)

+とSを2秒間押し続けると、ピーク (P)、トラック (T) を切り替える事が出来ます。トルクを掛けるのを終了した時点で、最大トルクがディスプレイに表示されます。

●トラック (T)

トラックでは、トルクを掛けるのを終了した時点で、トルク値が、本機に保存されます。

●FULL

①最大トルクの110%を超えると表示されます。Rを押してリセットして下さい。

●トルク設定

Sを3秒間押すと、トルクの単位を変更出来ます

①Sを押して下さい。トルク表示モードからトルク設定モードになります (Setの下に▲表示)。

②+を押すと設定トルク値が上がり、-を押すと設定トルク値が下がります。ボタンの長押しを続けると素早く設定トルクを変更する事が出来ます。トルク設定後、Sを押して下さい。ディスプレイに0が表示され、設定完了です。

③ボルト (ナット) のトルク測定作業をして下さい。ディスプレイには、現在のトルク値がリアルタイムに表示されます。

3, 電池交換方法

①ハンドル部のカバーを取り外し、単3型乾電池2本を底部に刻印されている方向に挿入して下さい。

4, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機はトルクを測定する機器です。トルク測定時のみ使用し、ラチェットレンチとしては使用しないで下さい。
- ②本機の測定範囲は0.01~399N・m (0.01~3, 457kg-cm) です。それ以上のトルクを掛けて使用しないで下さい。
- ③高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、雨等の影響を受ける場所では使用、保管しないで下さい。
- ④精密機器です。ハンマーで叩いたり、延長棒は使用しないで下さい。
- ⑤オーバートルクで使用しないで下さい。ギア、爪が破損する原因になります。
- ⑥本機は防水仕様ではありません。
- ⑦磁気の影響を受けない場所で保管して下さい。
- ⑧緩める作業には使用しないで下さい。
- ⑨使用は5~42℃、保管は-20~50℃です。